

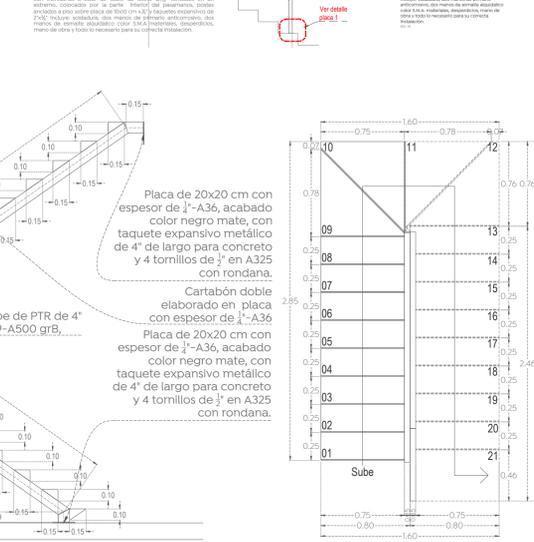
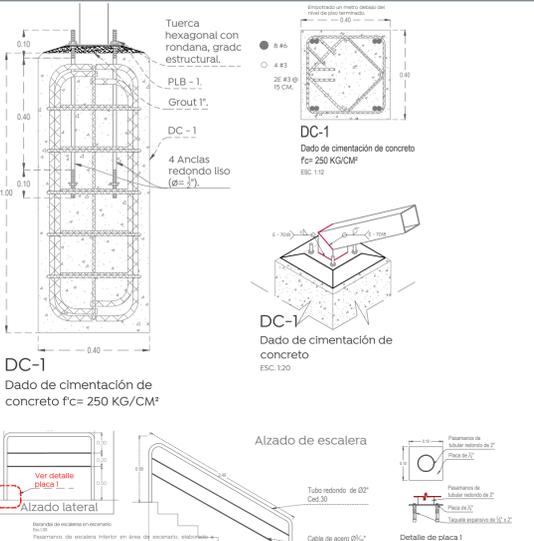
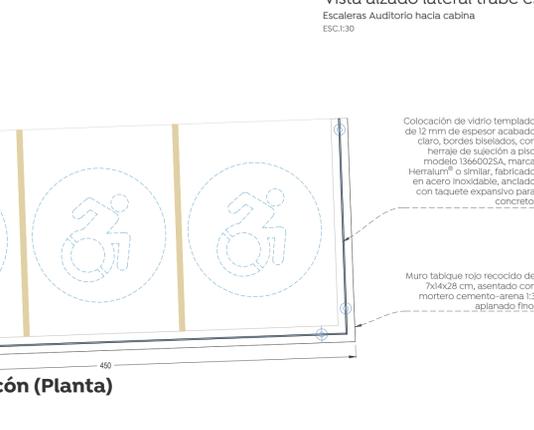
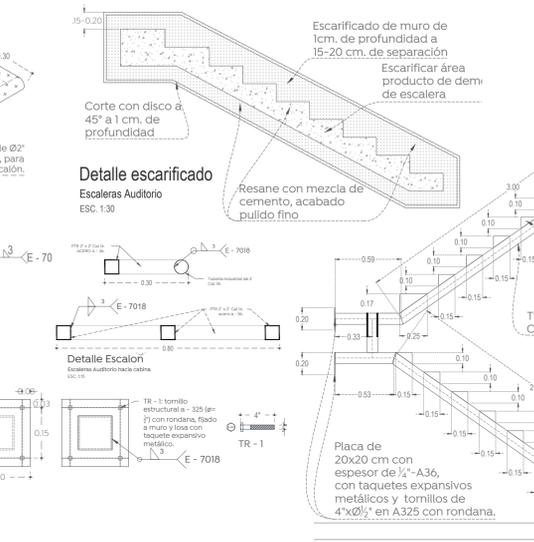
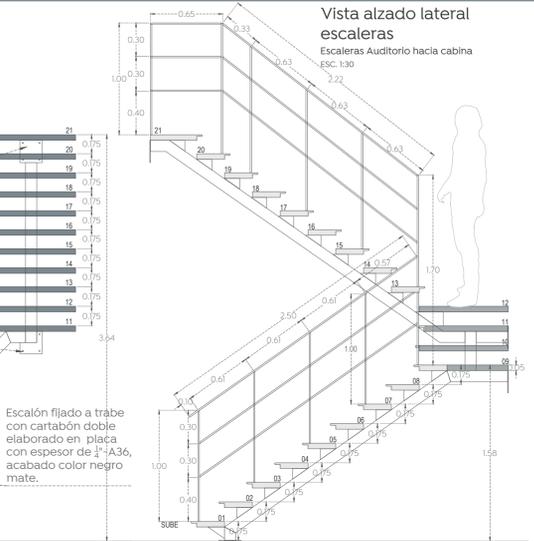
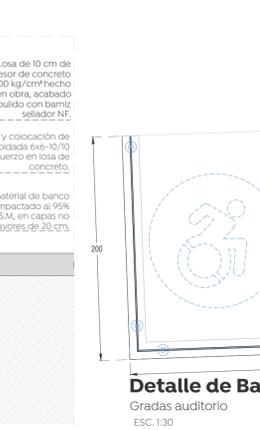
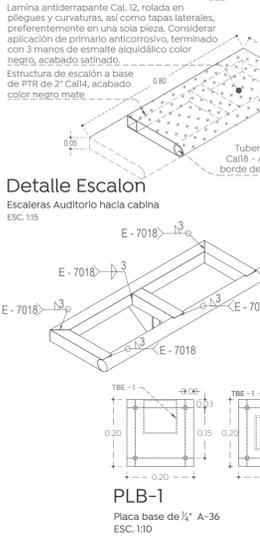
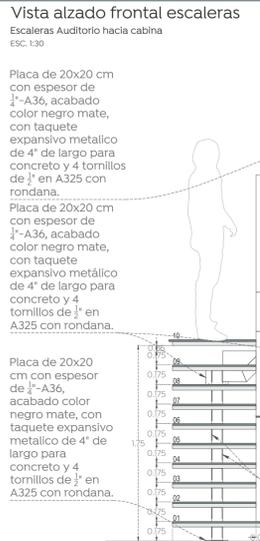
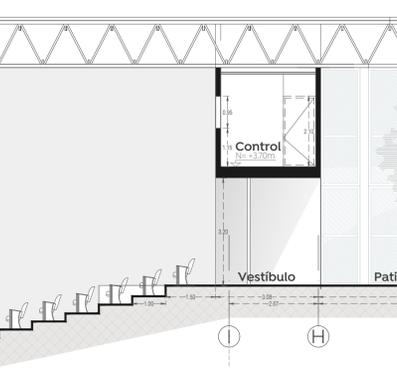
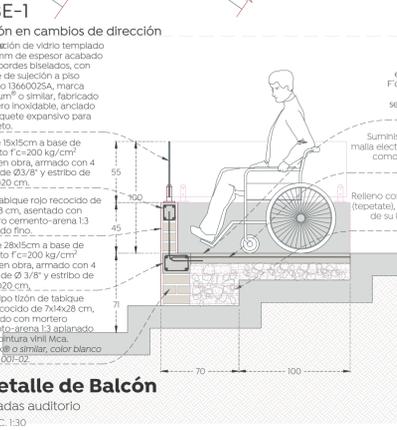
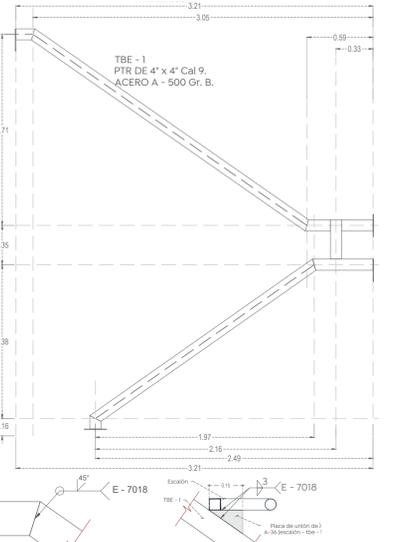
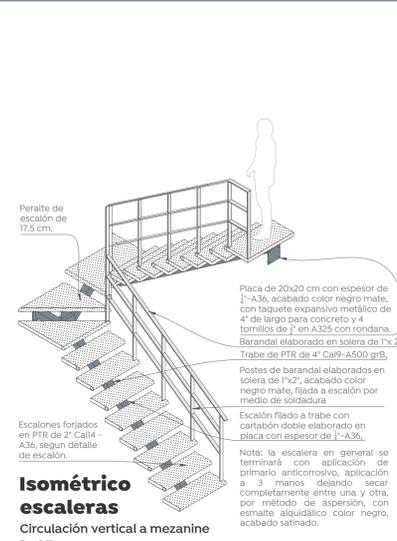
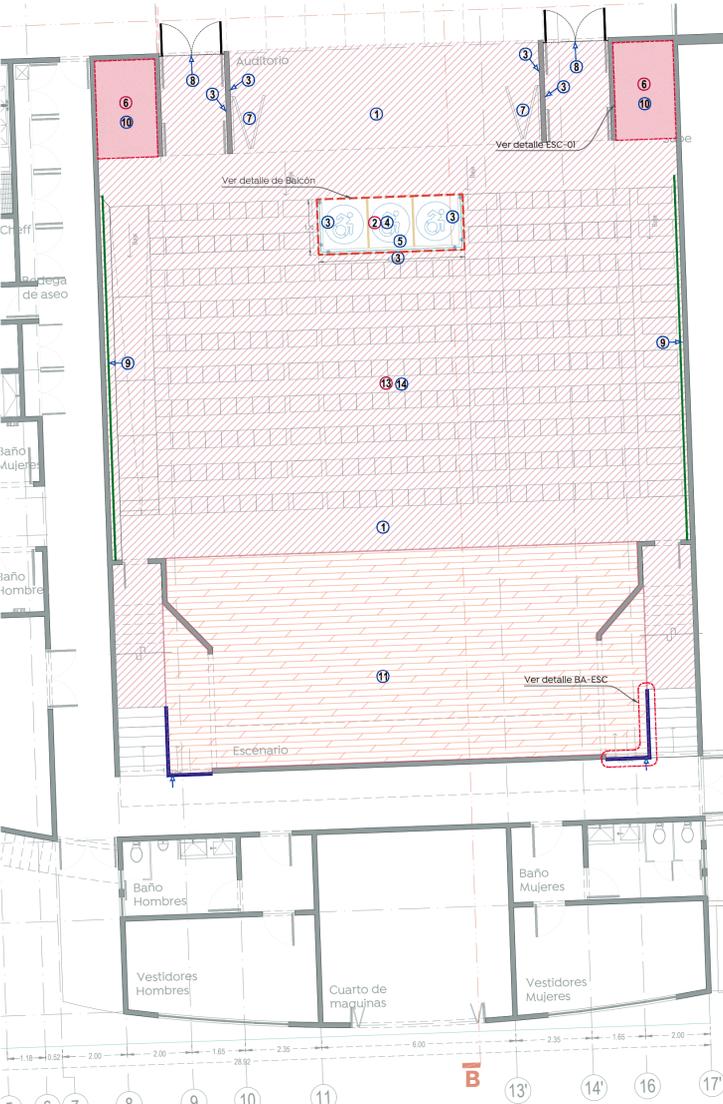



- FRENTE I.- AUDITORIO PLANTA BAJA**
- 1 Limpieza fina de piso de concreto.
  - 2 Desmontaje y retiro de butacas, con recuperación.
  - 3 Suministro y aplicación de pintura vinílica acrílica pro 1000 plus a dos manos de 0.00 m a 3.00 m, en cualquier color, limpiando y preparando la superficie con sellador.
  - 4 Elaboración de plataforma de tabique recocido de 7x14x28 cm, relleno con material de banco (tepate) y losa de concreto f'c=200 kg/cm<sup>2</sup> hecho en obra, acabado semipulido con barniz sellador NF.
  - 5 Suministro y colocación de vidrio templado de 12 mm de espesor acabado claro, bordes biselados, con herraje de sujeción a piso modelo 13660025A, Mca. Herralum® o similar, fabricado en acero inoxidable, anclado con taquete expansivo para concreto.
  - 6 Demolición de escalera de concreto existente por medios mecánicos.
  - 7 Limpieza y mantenimiento de puertas de acceso.
  - 8 Limpieza y mantenimiento de puertas de salidas de emergencia.
  - 9 Mantenimiento de barandales en escaleras de butacas.
  - 10 Suministro y colocación de escalera elaborada en herrería.
  - 11 Colocación de piso laminado machimbrado, flotado bajo alfombra Mca. tekno-step® o similar Mod:grand selección origin color: grand sunshine.
  - 12 Barandal en escalera interior en área de escenario, elaborado a base de tubo redondo de 2" cal. 18, radio de doblez exterior de 10 cm compuesto por cable de acero 0.318" colocados por la parte interior del pasamanos, anclado a piso con placa de 1/4" x 4" y taquetes expansivos de 3/8" x 2".
  - 13 Desmontaje y retiro de luminaria fluorescente, con recuperación.
  - 14 Suministro e instalación de luminaria led marca Magg® o similar, tipo suspender, modelo HIGHBAY 200W Premium, Cod. L5892-330 de 348 mm de 200 w, temperatura 6000k, color gris.

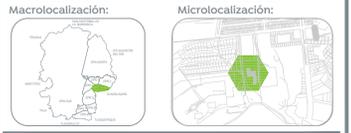

**Sección B-B'**  
Auditorio, patio central y área administrativa  
Esc. 1:30

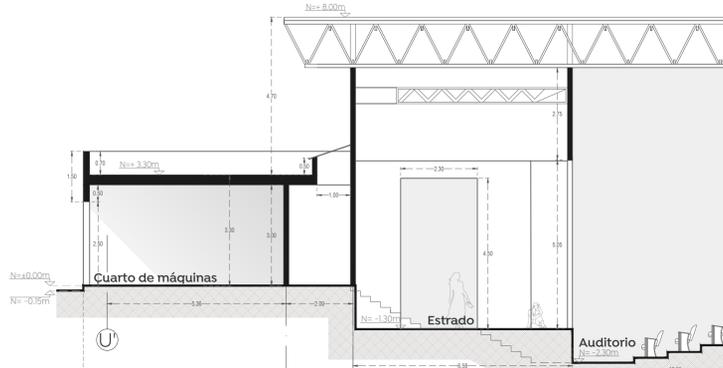

Nombre del proyecto:  
Rehabilitación integral y obras complementarias del inmueble descrito como Centro Metropolitano del Adulto Mayor (CEMAM), primera etapa, municipio de Zapopan, Jalisco

Contenido del plano:  
Detalles y alcances para rehabilitación integral de frente de trabajo 1

No. Contrato:  
DOPI-MUN-RM-DIF-LP-063-2022

Director de Obras Públicas e Infraestructura:  
Ing. Ismael Jáuregui Castañeda

Jefe de la Unidad de Estudios y Proyectos:  
Arq. Edwin Aguilar Escatrel

Jefe de área:  
Responsable(s) del proyecto:  
Arq. Luis A. Eguía Gómez  
Arq. Guillermo Pacheco Glez.

Arq. Alejandro Tapia Olarra

Ubicación:  
Cerrada Santa Laura S/N, Col. Real del Parque C.P. 5150, Zapopan, Jalisco.

Fecha: 4 julio 2022

Escala: Indicada

Apotaciones: Metros Claves: Número: 01

Revisión: 01