




SECTOR 1
Aproximada
226.19 m²

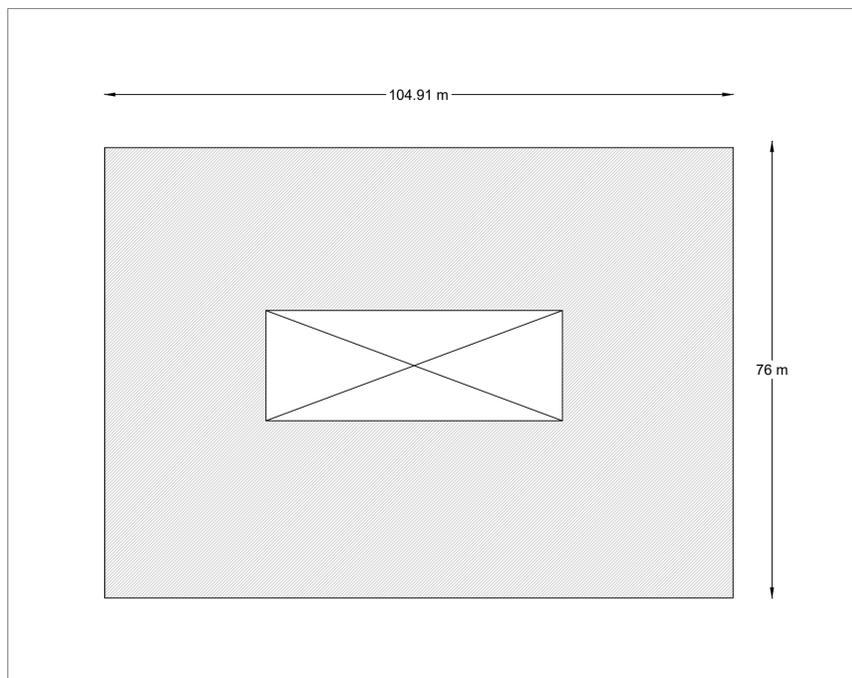




SEGURIDAD PUBLICA
Superficie de Área Aproximada
6959 m²

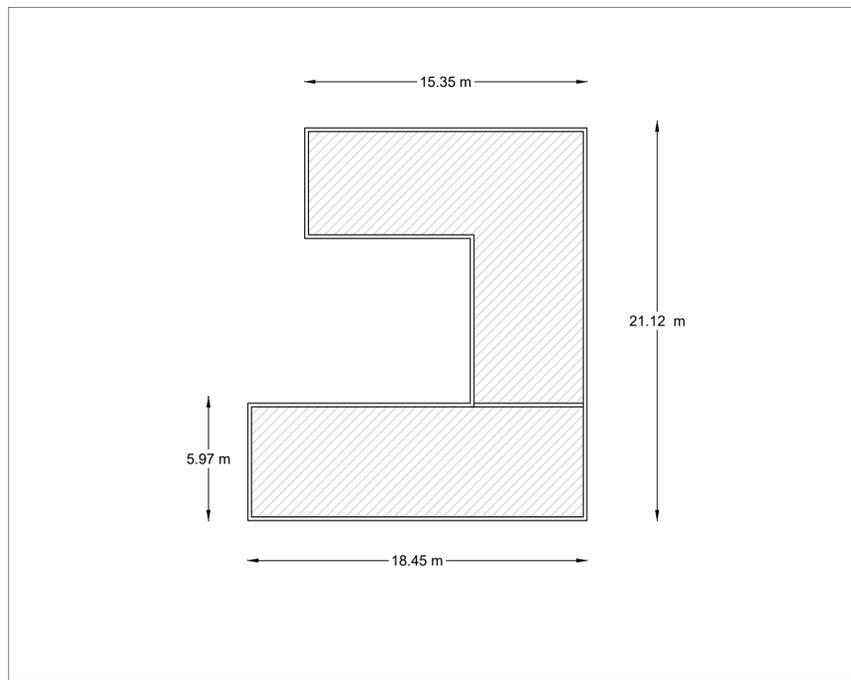

SECTOR 5
Superficie de Área Aproximada
245.9 m²

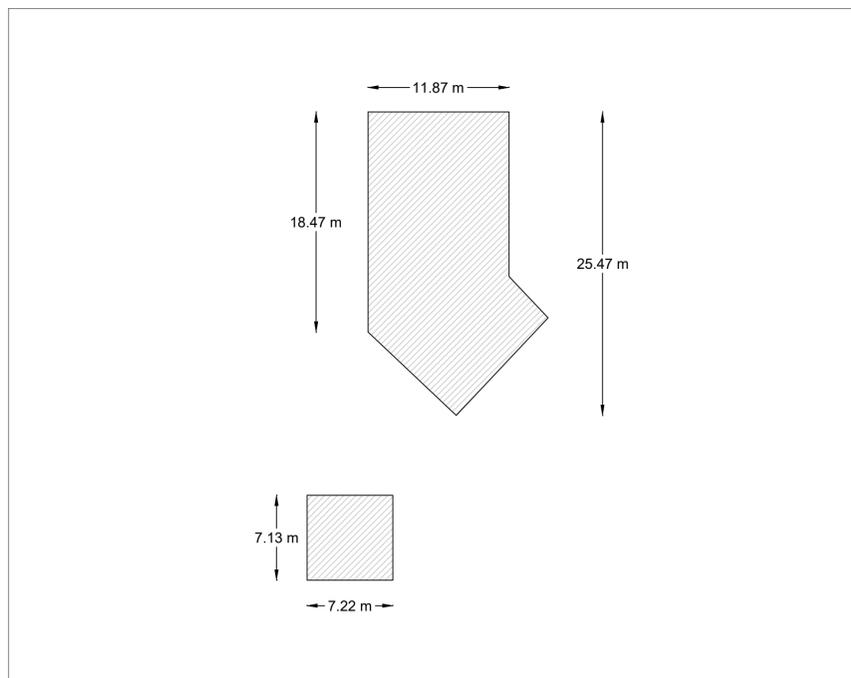


SECTOR 3
Superficie de Área Aproximada
328.79 m²

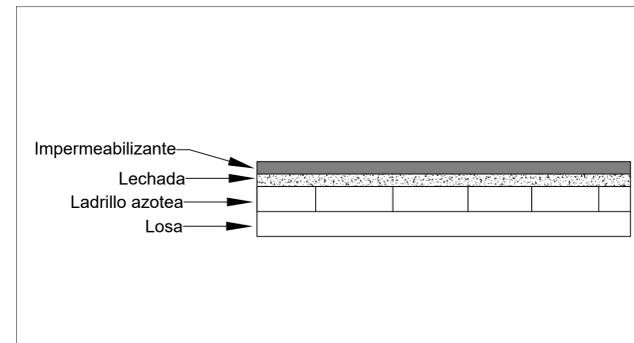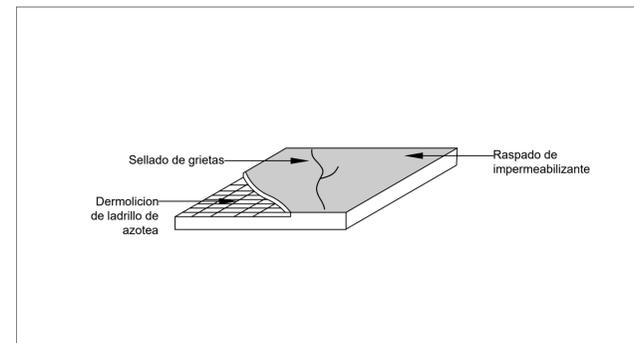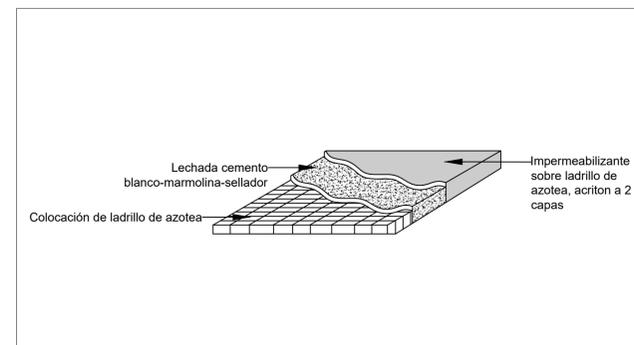

INMUEBLES CON VOLUMEN APROX PARA IMPER

1) SEGURIDAD PUBLICA	6959.00 M2
2) SECTOR 1	226.19 M2
3) SECTOR 3	328.79 M2
4) SECTOR 5	245.90 M2
TOTAL	7759.88 M2

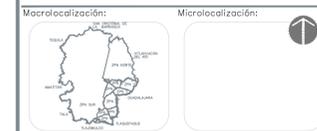

- Desmontaje y retiro de impermeabilizante viejo de membrana y/o carpeta en azotea, por medios manuales y/o mecánicos, hasta desprender lechada e impermeabilización plástica, a cualquier altura y/o nivel.
- Reparación y sellado de grietas en azotea mediante sellador de poliuretano de alto desempeño sikaflex -1a o similar y brra de raspado de cinta cerrada sika rod o similar, a cualquier altura y/o nivel.
- Demolicion de enladrillado de azotea con un espesor de hasta 8 cms por medios manuales y/o mecánicos, cualquier altura y/o nivel.
- Demolicion a mano de concreto simple con un espesor hasta 10 cms, por medios manuales y/o mecánicos, cualquier altura y/o nivel.
- Suministro y colocación de ladrillo de azotea pegado con mortero cemento-arena, cualquier altura y/o nivel.
- Suministro y colocación de zavaleta con ladrillo de azotea pegado con mortero cemento-arena, cualquier altura y/o nivel.
- Suministro y aplicación de lechada en azotea a base de cemento blanco-marmolino-sellador, raspado, limpiando y preparando la superficie, cualquier altura y/o nivel.
- Mantenimiento de bajantes pluviales.
- Impermeabilización sobre ladrillo de azotea, mca. acríton plus, en 2 capas a razón de 1 capa de acríton sin diluir con rendimiento de 0.5 lt/m² dejando secar 24 hr, y una 2a. capa en sentido cruzado a la primera con rendimiento de 0.5 lt/m².
- Acorreo de material producto de la excavación y/o demolicion en carretilla, bajando el mismo de una altura hasta 8 mts y acarreo a estaciones subsiguientes de 20 mts.
- Retiro del material producto de la excavación y/o demolicion, carga manual y/o mecánica, retiro de cualquier material fuera de obra, considerando tiro libre, medido en banco.
- Limpieza de obra durante y hasta la entrega de la misma.

Director de Conservación de Inmuebles: Ing. Roberto Valdez Flores	
Jefe de la Unidad: Arq. Marco Antonio Davila Arevalo	
Jefe de proyectos:	Responsable del proyecto: Ing. Alonso Saavedra
No. Contrato: DCI-MUN-RM-IM-LP-002-2023	
Nombre del proyecto: IMPERMEABILIZANTE	
Contenido del plano: PLANTAS FRENTE 2	
Localidad: Zapopan Jalisco.	
Norte:	Escala:
	Fecha: MARZO 2023
	Clave del plano: DETALLES-01

